


Navštivte webové stránky společnosti Vermeer na adrese www.vermeer.com, kde naleznete informace o místních prodejích zařízení Vermeer pro péči o stromy.

Pracovník **střediska pronájmu** nebo technik **Vám vysvětlí** každý z následujících **kroků při používání stroje a bezpečných pracovních postupů předtím**, než tuto pařezovou frézu použijete.

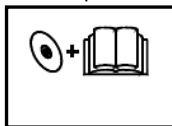

VÝSTRAHA: Nepoužívejte pařezovou frézu a nepokoušejte se ji uvést do provozu dřív, dokud neporozumíte její správné činnosti a postupům pro zajištění bezpečnosti při práci. Přečtěte si Návod k obsluze. Seznamte se s bezpečnostními výstražnými štítky, které jsou instalovány na stroji. Ve **středisku pronájmu můžete také shlédnout video k problematice provozu a bezpečnosti pařezové frézy** Vermeer. Jestliže si nejste jisti, že jste porozuměli obsahu nebo významu bezpečnostních výstražných sdělení nebo informací o činnosti stroje, požádejte pracovníka střediska pronájmu nebo technika o podrobné vysvětlení.

Určené použití: Vermeer SC30TX je samohybná pařezová fréza ovládaná obsluhou stojící či kráčející vedle stroje, zkonstruovaná výhradně pro použití při odstraňování pařezů a kořenů stromů až pod úroveň povrchu země pomocí řezání a frézování.

PROVOZNÍ POKYNY

1. Přeprava pařezové frézy:

- Před přepravou stroje na návěsu nebo nákladním vozidle si přečtěte bezpečnostní pokyny a informace o nakládce v příslušném návodu pro návěs nebo nákladní vozidlo.
- Před nakládáním nadzdvihněte a vycentrujte frézovací kolo. Nakládku i vykládku provádějte na rovném povrchu a řiďte stroj v kolmém směru vůči návěsu nebo korbě nákladního vozidla. Očistěte stroj tak, aby z něj při přepravě nepadaly žádné nečistoty na silnici.
- Po dokončení nakládky spusťte frézovací kolo dolů na plošinu návěsu nebo korby. Pro zajištění stroje jej před přepravou standardními postupy připevněte ve všech čtyřech rozích.

2. Příprava pařezové frézy k provozu:

- Kontaktujte středisko systému One-Call ve vaší oblasti a vyžádejte si informace o umístění všech podzemních rozvodů v blízkosti místa výkonu prací.
- Před nastartováním stroje zkontrolujte úroveň hladin všech provozních kapalin a stav čističe vzduchu.
- Při provozu stroje je nutno používat ochranné pomůcky. Vždy používejte ochrannou přilbu, bezpečnostní boty a pomůcky pro ochranu zraku a obličejů. Jestliže pracujete v blízkosti dopravního ruchu, noste reflexní oděv.
- Zkontrolujte pracovní prostor a odstraňte volné kusy dřeva, kameny, dráty a další nečistoty z prostoru kolem pařezu(ů).
- Postupujte velmi opatrně při práci na svazích, kde může dojít k převrácení stroje. Používejte stroj ve směru, který umožní obsluze stát na straně stroje směřující vzhůru k vrcholu svahu.
- Při pojiždění mezi pařezy vypojte pohon frézovacího kola. Nikdy se nevozte se na stroji.

3. Nastartování pařezové frézy:

- NEDOTYKEJTE SE** ovládací páky ramena při startování motoru. To umožní systému detekce přítomnosti obsluhy, aby se kalibroval po nastartování motoru a před zahájením provozu stroje.
- Nastavte plyn na střední otáčky motoru a otočte klíčkem směrem doprava pro nastartování motoru. Snižte otáčky motoru na volnoběh a nechejte motor zahřát.

4. Frézování pařezu:

- Použijte ovládací prvky pohonu kol pro ustavení stroje do polohy s frézovacím kolem nad horní hranou pařezu.
- Položte ruku na ovládací páku ramena; tím aktivujete systém detekce přítomnosti obsluhy. Zelený světelný indikátor přítomnosti obsluhy na stanovišti obsluhy se rozsvítí a zůstane rozsvícen po celou dobu, kdy se ruka obsluhy dotýká ovládací páky. Systém detekce přítomnosti obsluhy nedovolí zapojení frézovacího kola, pokud ruka obsluhy není na ovládací páce.
- Jestliže se zelený světelný indikátor přítomnosti obsluhy nerozsvítí, sejměte ruku z páky nejméně na dobu jedné sekundy pro umožnění opakované kalibrace systému, a pak znovu položte ruku na páku.
- Zapojte spínačem pohon frézovacího kola. Zelené světlo na ovládacím stanovišti, indikující zapojení frézovacího kola, se rozsvítí. Frézovací kolo se vypojí, jestliže se kontakt ruky obsluhy s ovládací pákou ramena přeruší na dobu 1 sekundy.
- Zvyšte otáčky motoru na maximum; pak použijte ovládací páku ramena a zlehka odfrézujte horní hranu pařezu po celé šířce.
- S frézovacím kolem umístěným po straně pařezu snižte polohu frézovacího kola, a plynulým pohybem odfrézujte další část pařezu do větší hloubky. Rozsah a rychlost frézování závisí na tvrdosti dřeva.
- Opakujte tento postup, dokud nedosáhnete požadované hloubky, nebo dokud neodfrézujete pařez do hloubky odpovídající polovině průměru frézovacího kola. Nikdy pařez frézovacím kolem nepodfrézávejte z boku. Podfrézování může způsobit prudké zpětné rázy stroje a poškození jeho součástí.
- Zdvihněte frézovací kolo vzhůru, použijte ovládací páky pohonu kol k popojetí strojem blíže k pařezu a opakujte frézovací cykly.

5. Odstraňování úlomků dřeva:

- Pokud nahromaděné úlomky dřeva překážejí činnosti stroje, nadzdvihněte frézovací kolo, vypojte jeho pohon a popojed'te strojem směrem od pařezu.
- Použijte postup pro vypnutí stroje. Odstraňte úlomky dřeva hráběmi nebo lopatou.
- Nastartujte znovu stroj, ustavte jej zpět do polohy pro frézování a pokračujte v činnosti.

6. Postup vypnutí stroje:

- Ponechejte ruku na ovládací páce ramena a snižte otáčky motoru na volnoběh.
- Jakmile otáčky motoru poklesnou na volnoběh, vypněte spínačem pohon frézovacího kola, nebo sejměte ruku z ovládací páky.
VÝSTRAHA: Po vypojení spojky se bude frézovací kolo ještě chvíli otáčet.
- Vypněte motor a vytáhněte klíček. Než odejdete od ovládacích prvků stroje, počkejte, až se frézovací kolo zcela zastaví.
- Jestliže vypínáte stroj stojící na svahu, otočte jej předtím směrem napříč svahu; tím zabráníte, aby se zaparkovaný stroj uvedl do nežádoucího samovolného pohybu. Pokud to není možné, zapojte parkovací blokovací kolík nebo parkovací brzdu (v závislosti na vybavení stroje).

Návod k obsluze a pokyny pro zákazníky střediska pronájmu zařízení jsou k dispozici i v jiných jazycích. Kontaktujte productsafety@vermeer.com.


Bezpečné pracovní postupy jsou popsány na druhé straně

Navštivte webové stránky společnosti Vermeer na adrese www.vermeer.com, kde naleznete informace o místních prodejích zařízení Vermeer pro péči o stromy.

Pracovník střediska pronájmu nebo technik Vám vysvětlí každý z následujících bezpečných pracovních postupů a provozních kroků předtím, než tuto pařezovou frézu použijete.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Níže jsou uvedena vybraná bezpečnostní výstražná sdělení. Další bezpečnostní informace jsou uvedeny na bezpečnostních výstražných štítcích na stroji a v návodu k obsluze připevněném ke stroji. Ve středisku pronájmu je k dispozici video k problematice provozu a bezpečnosti pařezové frézy Vermeer, které zde můžete shlédnout.




VÝSTRAHA: V době činnosti stroje musejí všechny přihlížející osoby a nechránění pracovníci stát mimo prostor stroje a pracoviště.




NEBEZPEČÍ: Kontakt s otáčejícím se frézovacím kolem způsobí vážný úraz, utržení končetiny nebo smrt.



- Otáčející se frézovací kolo může vymršťovat materiál a předměty.

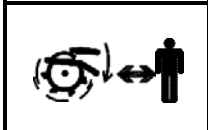

- Vždy používejte stroj s dolů spuštěným ochranným krytem frézovacího kola. Udržujte bezpečnou vzdálenost od frézovacího kola. Před přepravou stroje vždy vypněte pohon frézovacího kola.



VÝSTRAHA: Předměty vymršťené otáčejícím se frézovacím kolem mohou zranit obsluhu stroje.



- Před spuštěním stroje odstraňte z pařezu a z pracovního prostoru volně ležící kusy dřeva, sekundární porost, kameny, dráty a ostatní nečistoty.




- Používejte ochrannou přilbu, pomůcky pro ochranu očí a ochranný obličejový štít.



VÝSTRAHA: Při přejetí strojem nebo jeho převrácení může dojít k vážnému či smrtelnému úrazu.

- Zabraňte situacím, při kterých by mohlo dojít k převrácení stroje.
- Udržujte nohy v bezpečné vzdálenosti od pásů.
- Nikdy nedovolte, aby se někdo vezl na stroji.

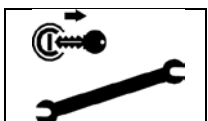

VÝSTRAHA: Před zahájením servisu, čištění, oprav nebo přepravy stroje použijte Postup vypnutí stroje, který je vysvětlěn v jeho návodu k obsluze.



VÝSTRAHA: Nedodržení jakýchkoli výše uvedených bezpečnostních pokynů nebo bezpečnostních pokynů uvedených na štítcích na stroji či v návodu k obsluze může způsobit vážný úraz nebo smrt. Tento stroj lze používat pouze pro ty účely, pro které byl určen, a které jsou vysvětleny v návodu k obsluze.

Provozní pokyny jsou uvedeny na druhé straně